


‘98행정사무감사특위활동결과보고서

(건설공사 및 자본적 보조사업)

행정사무감사특별위원회

위원장 송 인 옥

간 사 오 규 택

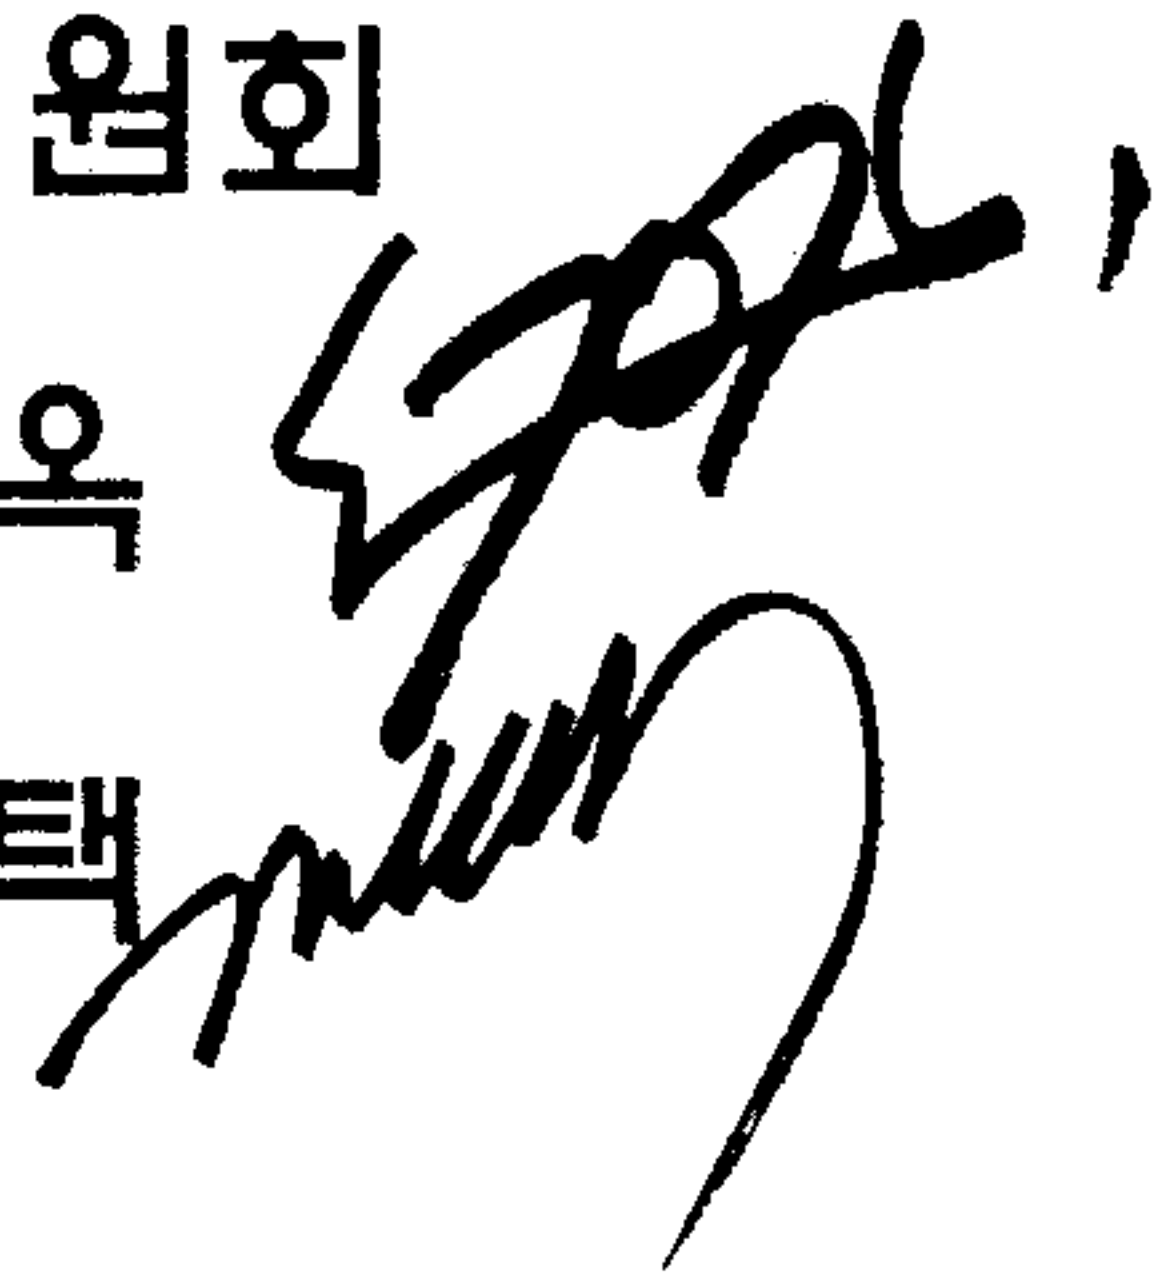

‘98행정사무감사특위활동결과보고서

(건설공사 및 자본적 보조사업)

■ 활동개요

- 금번 행정사무감사 특별위원회 활동계획은 지난 제78회 임시회 제2차 본회의에 상정하여 의결을 받은후 98. 11. 1 - 11. 20일까지 20일간 각종 건설공사 및 자본적 보조사업중 97~98년도에 추진한 사업을 무작위로 선정하였으며, 특히 지역주민들로부터 민원소지가 있는 사업을 선택하여 현지확인 후 사업의 효과성과 필요성을 점검하고 현지여건에 맞는 설계와 시공이 되었는지의 여부와 보조사업의 경우 사업목적에 타당한 사업인지 등을 중점 검토하여 투자효과를 최대한 높이고 현장 의정활동으로 투명성과 능률성을 제고시키는데 중점을 두었습니다.




■ 총 평

- 지방자치법제36조 및 보은군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제3조의 규정에 의거 실시한 98행정사무감사는 의회가 집행기관을 견제하고 통제하는 기능보다는 능률적이고 합리적인 행정추진이 될 수 있도록 발견된 문제점은 대안을 제시하고 현장민원과 주민의 여론을 가감없이 수렴하여 이해갈등을 사전에 조정하고 군정시책에 대한 시정개선 사항은 집행부에 요구하여 개선토록 하는데 그목적이 있었습니다.
- 금번 행정사무감사 자료중 건설공사의 경우 총508건중 42건(8.2%)을 조사하여 17건(40.4%)이 지적되는 등 각종 자재의 불량사용으로 인한 현지주민의 민원성 요구와 공통 지적 사항이 다음과 같이 제기되었습니다.

<건설공사 공통지적사항으로>

1. 포장공사장 보조기층 자재 함량미달
2. 시멘트 포장두께 기준미달(포장기준 : 20cm)
3. 포장공사장 철망위치 부적정
4. 동일 업자중 2종이상 면허소지자에게 공사를 집중 발주(수의계약)하여
부실공사 우려및 공사와 관련한 이권개입 의혹이 가중되어 일부지역에서
여론이 대두되고 있습니다.

- 보조사업의 경우는 총493건중 48건(9.7%)을 조사하여 6건(12.5%)이
지적되었습니다만 당초보조사업자 선정시 보조기준과 목적에 맞게 대상
자를 선정하여야 함에도 현지여건과 불부합한 경우가 있었으며
- 특히 우리 보은군을 상징하는 대추나무식재의 경우 사업장 위치를
사전에 답사하여 적지여부를 확인후 보조대상자를 결정하여야 함에도
현지여건을 전혀 고려하지 않고 산밑 척박한 토지에 식재함은 물론
점적관수및 관정시설의 경우 아직까지도 착공하지 않아 공기부족으로
인한 명년도로 이월이 되지않을까 심히 우려됩니다.

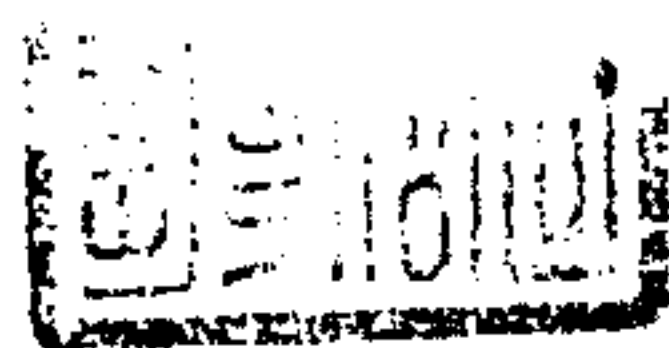

■ 종합의견

- 행정사무감사는 오류행정의 사전예방과 각종 공사의 완벽한 시공촉구로
사업목적달성과 예산투자효과를 극대화시키는데 그 목적이 있으며,
- 각종 공사와 관련하여 제기된 모든 민원은 현지여건과 주민의 의견을
충분히 고려하여 시정 개선되어야 할 것입니다. 비록 지적되지 않은
사안이라고 하더라도 군정의 올바른 추진을 위하여 다시한번 점검
보완하는 계기로 삼아야 하겠습니다.

- 특히, 어려운 경제여건속에서 막대한 예산을 투자하여 추진하는 수해 복구공사가 잘 마무리되도록 집행부에서는 철저히 지도 감독하여 부실공사로 인한 민원이 발생하지 않도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.
- 더욱이 집행부(읍·면)에서는 동일업자에게 편중지원되는 일이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.
- 아울러, 포장공사의 경우 두께(기준:20cm)가 12cm, 14cm, 15cm, 16cm 등 기준보다 4~8cm가 미달되는 공사장이 다수 발견되어 시공업자에 대한 적절한 제재조치가 시급히 요망됩니다.
금후, 각종 공사 시공후 부실공사로 인한 문제점이나 민원발생시는 관련부서에 대하여 의회차원에서 원인을 규명 책임을 물을 것입니다.
- 끝으로 금번 행정사무감사를 계기로 하여 집행부와 의회가 진정으로 군민의 봉사자와 대변자로서 주어진 책임과 의무를 다하는 군민의 공복임을 다시한번 깨닫는 계기가 되기를 기대합니다.



■ 행정사항

- 행정사무감사 특별위원회 활동결과 보고서는 제79회 정기회 제5차 본회의에서 의결 후 집행부에 이송
- 지적사항 및 시정개선을 요하는 내용에 대하여는 적절한 조치와 함께 그 결과를 '98. 12. 24일까지 의회로 통보하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. '98행정사무감사 특위활동 결과 집계표 1부
 2. '98행정사무감사특위 현지조사 결과 지적사항 (건설공사) 1부
 3. '98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항(자본적보조사업) 1부 끝.

‘98행정사무감사특위활동결과집계표

(건설공사 및 자본적 보조사업)



보 은 군 의 회

'98 행정사무감사 특위 활동결과 집계표

실과읍면	접수건수			조사건수			지적건수			비고
	계	건설	보조	계	건설	보조	계	건설	보조	
계	1,001	508	493	90	42	48	23	17	6	
사 회 경 제 과	14	-	14	3	-	3	1	-	1	
환 경 보 호 과	5	4	1	2	2	-	-	-	-	
농 정 과	65	-	65	16	-	16	2	-	2	
문화관광산업과	345	-	345	20	20	3	-	-	3	
건 설 과	92	57	35	17	14	3	8	8	-	
농업기술센터	33	-	33	6	-	6	-	-	-	
보 은 읍	88	88	-	4	4	-	-	-	-	
내 속 리 면	31	31	-	2	2	-	1	1	-	
외 속 리 면	15	15	-	2	2	-	1	1	-	
마 로 면	25	25	-	2	2	-	2	2	-	
탄 부 면	40	40	-	3	3	-	1	1	-	
삼 승 면	38	38	-	3	3	-	2	2	-	
수 한 면	44	44	-	2	2	-	-	-	-	
회 남 면	22	22	-	1	1	-	-	-	-	
회 북 면	48	48	-	3	3	-	1	1	-	
내 북 면	63	63	-	2	2	-	-	-	-	
산 외 면	33	33	-	2	2	-	1	1	-	

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소음면)
1	'97 누청리 기계화 경작로	보은읍 누청리 	L=2,200M B=3.0M (220,935천원)	100	◦ 보조기층 재료불량	건 설 과
2	'97 삼가↔구병간 도로 확포장	내속리면삼가리	L=400M (351,415천원)	100	◦ 배수로 입구가 막혀 산에서 내려오는 물의 배수불량 ◦ 아스콘포장옆 콘크리트로 시공한 갓길포장 불량 ◦ 낙석방지턱내 배수대책 미흡	“
3	'96 세종리 받기반 정비 사업	마로면 세종리	사업량:156ha - 취수장:1동 -송수관로 : 0.87km -급수관로 : 2.9km (350,720천원)	100	◦ 밸브보호박스 불량 ◦ 배수관통과 도로 아스콘포장 원상 복구(로면처리)시 마무리불량	“


'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소음면)
4	'97 농어촌도로 수해 복구 공사	회남면남대문리	L=345M B=3.5M (59,675천 원)	100	- 포장두께 기준미달 (코아채취 ① 15cm ②16cm ③18cm) - 코아내 와이어메쉬 없음	건설과
5	98 늘곡 기계화 경작로	회북면 늘곡리	L=80M B=3.0M (80,400천 원)	95	포장두께 기준미달 (코아채취 ① 19cm ②18m ③20cm)	“
6	97 도로확포장사업	내북면 이원리	L=679M B=5.0M (93,765천 원)	100	- 포장두께 기준미달 (코아채취 ① 19cm ②16cm ③18.5cm) - 로변측구 정리불량 - 교통량에 비례하여 포장폭 과다설계	“

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

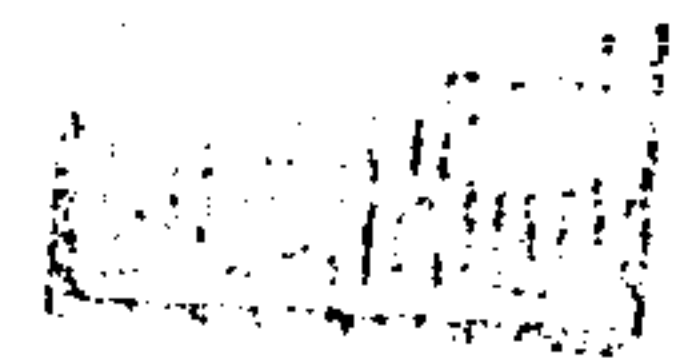일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소음면)
7	98 원평리 기계화 경작로	산외면 원평리	L=900M B=3.0M (90,450천원)	100	포장두께 기준미달 (코아채취 ①22cm ②18.5cm ③17.5cm) 	건설과
8	97 어온 기계화 경작로	산외면 어온리	L=1,146M B=3.0M (110,468천원)	100	포장두께 기준미달 (코아채취 ①18.6cm ②18cm)	“
9	97 안길포장및하수구 공사	내속리면하판리	L=162M B=3.0M (35,494천원)	100	- 포장두께 기준미달 (코아채취 ① 17.5cm ②15cm ③16cm) - 하수구 내경높이 미달 설계서(50cm →45cm)	내속리면

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소음면)
10	98 마을안길포장	외속리면하개리	L=260M B=2.5-3.0M (19,786천원)	100	포장두께 기준미달 (코아채취 ①12.2cm ②23cm ③19cm)	외속리면
11	'98마을안길포장공사	마로면 세중리	L=246M B=2.5M (19,300천원)	100	포장두께 기준미달 (코아채취 ①16cm ②17cm ③22cm)	마 로 면
12	98 마을안길포장 공사	마로면 원정리	L=174M B=2.5M (15,829천원)	100	- 포장두께 기준미달 (코아채취 ① 14cm ② 17.8cm ③21cm ④17cm) - 주민의견 미반영 설계시공	마 로 면

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소읍면)
13	98 진입로포장공사	탄부면 성지리	L=184M B=4.0M (25,370천원)	100	<단속사항> ◦ 도로면 제방에 농작물식재로 도로붕괴 위험우려	탄 부 면
14	98 마을안길포장및 하수구 설치공사	 삼승면 탄금리	L=126M (13,000천원)	100	◦ 포장두께 기준미달 (코아채취① 16cm② 16cm ③ 17cm)	삼 승 면
15	98 마을안길포장공사	삼승면 선곡1리	L=150M B=3.0M (17,976천원)	100	◦ 포장두께 기준미달 (코아채취 ①17cm ②17.8cm) ◦ 와이어 매쉬 하단부 위치	삼 승 면

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 건설공사 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (예 산 액)	공정	지 적 사 항	비 고 (실과소읍면)
16	97 마을안길포장공사	회북면 송평리	L=200M (10,670천원) 	100	포장두께 기준미달 (코아채취 ① 16.1cm ②15cm ③19cm)	회 북 면
17	98 안길포장및하수구 공사	산외면 탁주리	안길=51M 하수도=25M (5,000천원)	100	- 포장두께 기준미달((코아채취 18.5cm) - 로면 불량시공	산 외 면

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 자본적보조사업 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	보조사업자		처리부서
						주 소	성 명	
1	'97 관기어린이 집개보수	마로면 관기리	1식 - 옥상중축공사의 5종 (16,625천원)	100	○ 옥상중축을 제외한 기타 5 종에 대하여는 설계서 또는 시방서 없이 일방적으로 집행	마로면 관기리	최석규	사회경제과
2	'97 가축분뇨 퇴비사 시설	탄부면 고승리	 1개소 (19,000천원)	100	<협조사항> ○ 막대한 예산을 투입하여 설치한 사업이 축산분뇨 수요농가의 저가구입 요구 로 수지타산이 맞지않아 운영에 큰불편을 겪고 있음 (톤당 왕겨구입단가 이하로 요구) ○ 축산분뇨수요 희망농가 파악 통보요망	탄부면 고승리	인 헌 기	농 정 과
3	'97양액재배시설	탄부면 고승리	610평 (24,954천원)	100	<협조사항> ○ 지난수해시 침수로 100% 손실 ○ 피해농가에 지원할 수 있 는 방안검토 요망	탄부면 고승리	구자영	“


'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 자본적보조사업 】

일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	보조사업자		처리부서
						주 소	성 명	
4	'98 대추육성 사업	마로면 적암리	0.25ha (1,190천원)	100	○ 사업지선정(포지)부적정 - 산밑에 있는 포지로서 토질이 척박하며 일조량 부족으로 상품성이 없을 것으로 예상 - 특히 지난수해로 일부 유실 (개량복구지역임)	마로면 적암리	최규남	문화관광 산 립 과
5	'97표고제배사 시설사업	삼승면 우진리	1,486m' (고온성) (19,630천원)	100	○ 소형관정급수 취수파이프 지상노출로 파손우려 ○ 저온저장고 착공시 지적도면을 확인후 시공하여야 함에도 현지 여건만을 믿고 준공후 준공검사과정에서 일부면적이 도로에 편입되어 준공처리를 할수 없어 부득이 재시공 하여야 하는 오류를 범하였음	삼승면 우진리	황기화	“

'98행정사무감사특위 현지조사결과 지적사항

【 자본적보조사업 】

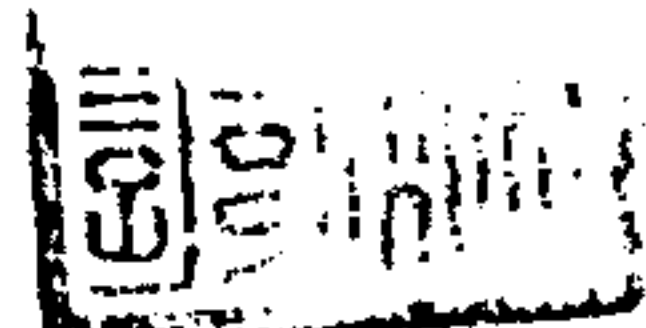일련 번호	사 업 명	위 치	사 업 량 (사업비)	공정	지 적 사 항	보조사업자		처리부서
						주 소	성 명	
6	'97 경제수조립 사업	회북면 애곡리 산 72	0.76ha (1,238천원)	100	○ 풀베기작업부실 ○ 고사목 발생과다(40%정도) 	산외면 신정리	한광현	문화관광 산 립 과