

의 안 번 호	제 91 호
의 결 년 월 일	1999. 5. 19.
의 결 사 항	의결안가결

발 의 자	우체명 의원외3인
제 출 년 월 일	1999. 5 . 19.

제8차 재해대책특별위원회활동결과보고서채택의건

수신 : 의 장

제 목 : 제8차 재해대책특별위원회 활동결과보고서 채택의 건

위 건을 지방자치법 제58조 규정에 의하여 붙임과 같이

발의합니다.



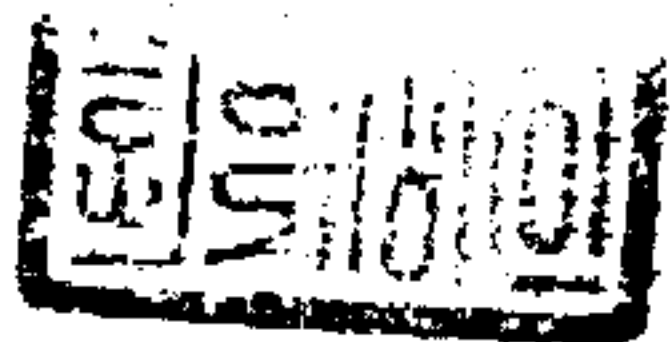
붙임 : 안건 1부. 끝.

발 의 자 : 우 꾀 명 의원외 3인

(찬 성 의 원 서 명 : 붙 임 참 조)

제8차재해대책특별위원회활동결과보고서

(기간 : 1999. 3. 22 ~ 3. 31까지)



보은군의회재해대책특별위원회

위원장 : 우 래 명

간 사 : 이 익 규



제8차재해대책특별위원회 활동결과보고서

<활동개요>

- 제7차 재해대책특별위원회활동과 연계하여 추진한 금번 재해 특위는 지난 3월 22일부터 3월 31일까지 10일간의 일정으로 수해복구 현장을 찾아 그동안의 수해관련 민원을 청취하여 해결하고 열악한 여건속에서 수해복구 공사에 전념하는 시공업자와 밤낮없이 현장지도에 여념이 없는 관계공무원을 찾아 위로 격려함으로써 이들에 사기를 진작시키고 모든 수해복구 공사가 농번기 이전에 마무리가 되도록 민.관 업자 모두가 혼연일체가 되어 빠른 시일내에 완벽한 공사가 되도록 하기 위함.

<총 평>



- 그동안 의원여러분과 집행부 공무원 그리고 군민의 큰기대와 관심속에 추진해온 수해복구 공사가 당초의 기대에는 못미치지만 지금까지 8회에 걸쳐 활동한 재해대책특별위원회 위원님들의 헌신적인 의정활동으로 수해복구공사에 대한 군민의 여망과 의지를 반영함은 물론 토목공사에 대한 이미지를 쇄신하는데 크게 기여하였다고 생각합니다.
- 그러나 아직도 일부 시공업자들의 타성과 과거의 시공 관행으로 부실시공하는 현장이 발견되고 있어 이들에 대한 철저한 지도 단속이 요망되고 있습니다.
- 특히 수해복구공사의 경우 공사중지명령 해제로 수많은 공사 현장에서 동시 발주하게 되어 현장 지도감독 공무원 부족으로 인한 철저한 지도감독이 이루어지지 못하여 많은 문제가 제기되고 있으며

- 세천공사의 경우 관에서 시공한 각종 구조물의 유실은 설계에 반영되었으나 개인이나 인근 물리자가 설치한 자연구조물인 보, 토관, 암거등의 유실은 일체 설계에 반영되지 않아 영농기를 앞두고 농기계와 영농인력이 통행할수가 없어 집단 민원이 제기되고 있으며
- 아울러 수해복구에서 제외된 잔여구간의 현장을 일제조사하여 조기에산 확보로 여름장마전에 완공할 수 있도록 신속하고도 적절한 대응 조치가 요망됩니다.

<공통지적사항>

- 대규모 하천공사발주의 경우 영농기와 여름 장마철를 감안하여 지역실정에 맞는 분할 발주로 농번기 또는 우기전에 준공토록 하여야 함에도 일괄 계약으로 추진하고 있어 공기 지연으로 인한 영농불편 민원이 제기 되는가 하면
- 마을 세천공사의 경우 영농기를 앞두고 아직도 터파기 및 자재만 현장에 확보한 상태로 방치된 사업장도 있습니다.
- 특히 농로와 전답을 연결하는 암거, 흙관, 보등 각종 시설물의 유실로 전.답을 통행 할 수가 없어 시급을 요하는 담배와 고추 시설채소 농가의 식재준비에 큰 차질을 빚고 있는 것이 현실입니다.
- 더욱이 제7차 재해특위활동중 지적사항에 대한 시정없이 준공한 현장이 다소 발견되었는가 하면 아직까지도 시정하지 않고 중단한 곳도 있음.

- 또한 각종 돌망태, 깎돌, 뒤채움돌 등의 자재가 기준에 일부 미달 되고
- 하천공사의 경우 터파기를 하지 않고 하상 정리한 바닥에 기초공사용 거푸집을 설치한후 시공하는등 부실공사 현장도 발견되었습니다.

<개별지적사항>

- 개별지적사항 36건에 대하여는 지적되는 유형이 제7차 특위와 유사하며 지적내용중 시급을 요하는 사업은 즉시 시정조치가 요구됩니다.

<행정사항>



- 제8차재해대책특별위원회활동결과보고서는 시급성을 감안하여 재해특위 보고후 즉시 집행부에 이송하여 시정토록하고 조치 결과를 99. 4. 15일한 통보하도록 요구할 계획입니다.

붙임 재해대책특별위원회현지조사결과 지적사항 1건 끝.

제8차 재해대책특별위원회 활동결과

실 · 과소별	조사건수	정상건수	지적건수	비 고
계	53	17	36	
건 설 과	39		24	
환경사업소	1	15	1	
보 은 읍	3		3	
내 속 리 면	1		1	
외 속 리 면	1		1	
마 로 면	5		3	
삼 승 면	2	2	2	
내 북 면	1		1	

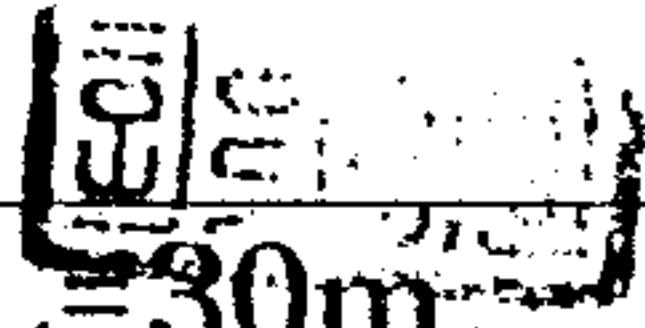
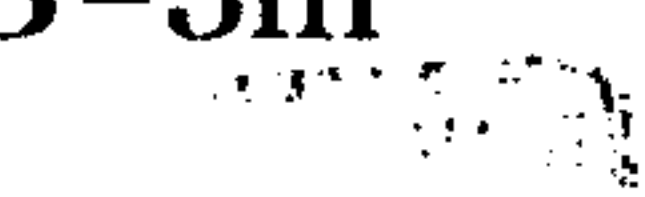
재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사업명	사업장위치	사업량	지적사항	처리의견	처리부서	비고
1	○ 구리목천 수해복구	○ 보은읍 산성1리	석축=380m	- 기초콘크리트공사일부불량 (중점10m정도거푸집미설치 시공) - 세워쌓기 1/3정도시공	- 현지확인후 시정여부검토 - //	건설과	
2	○ 지산2리 농로수해복구	산성2리	석축=429m ²	- 천단콘크리트시공불량 - 석축고임돌부족시공으로 균열발생	- 준공검사 철저요망	읍사무소	
3	○ 종곡리마을안길 수해복구공사	종곡리	석축=304m	- 일부구간기초공사미시공 (10m정도) - 석축배열불량(일부세워쌓기) - 뒤채움돌현장채집시공 - 아카데미하우스앞 하폭좁음(민원제기)	- 현지확인후 시정여부검토	건설과	
4	○ 속리산쓰레기 위생처리장 수해복구공사	○ 내속리면 갈목리	L= [석축 702m ² 진입도로 119m ²	- 뒤채움돌 시공불량	//	환경사업소	
5	○ 세목이천 수해복구	상판리	석축=778m ²	- 망태간격불량 20cm정도 - 망태높이 시공불량(미달) - 망태돌규격미달및초과	//	건설과	
6	○ 만수도로 2공구 수해복구	만수리	가비온:74m 포장:34m	가비온시공용 깬잡석일부 현장채집사용	//	건설과	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비 고
7	○ 동광천 수해복구공사	○ 내속리면 삼가2리	석축=164m	-석축시공불량 -동절기부설시공	-현지확인후 시정조치요망	내속리면	
8	○ 대목천1공구 수해복구	대목리	돌망태=604m	-망태간격,높이 기준초과 및 조잡시공	-현지확인후 시정조치요망	건설과	
9	○ 봉비세천1공구	○ 외속리면 봉비리	석축=90m	-뒤채움돌규격 기준미달	-철저한 공사 감독으로 견 설시공조치	〃	
10	○ 중개골세천	서원리	석축=90m	-뒤채움돌규격 기준미달	-철저한 공사 감독으로 견 설시공조치	〃	
11	○ 등개골세천 석축	하개리	석축=2,000m 	-석축기초공사및뒤채움돌 부설 -농경지양안으로 수해피해 가 발생하였으나 한쪽만 책정 누락200m	-철저한 공사 감독으로 견 설시공조치 -누락된부분 조기복구토록 조치요망	외속리면	
12	○ 한신소류지 복구	○ 마로면 수문2리	1식(27m)	-여수로 10cm정도 철근크크 리트 덧씌우기 요망 -수문장치노후로 부식교체 요망 1식(알루미늄) -수해로 균열된 부분까지 5m 로마로다짐요망	-균열된 부분 까지 연장 (27-32m)하 여 복구 -수문장치교 체및여수로 덧씌우기	건설과	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비 고
13	○ 위말한신소류지	○ 마로면 수문2리	석 축=470m	-미발주	-조기착공토 록 조치요망	건설과	
14	○ 절골세천	오천2리	석 축=2,000m BOX 2개소	-복구비부족으로 설계미반영 L=2,000m, BOX2개소)	-농번기 전에 착공하여 민원 발생사전방지	마로면	
15	○ 세천수해복구 (한중저수지 옆)	변둔리	석 축=352m	-갯돌.뒤채움돌기준미달 자재사용및기초공사용 모래, 자갈 불량	-강도측정 후 부실여부 검 토후 조치	〃	
16	○ 임곡천(2공구)	임곡리 (서당골- 저수지에정)	L=600m 	-금후 저수지계획에 따라 수몰지역임으로 임곡천 상류 지역으로 설계변경 요망	-현지조사후 설계변경여부 검토 요망	건설과	
17	○ 진입로포장공사	임곡리	L=30m B=3m 	-농로와 중복설계로 세천내 소교량을 가설하는 것이 바람직할 것으로 판단됨	-현지조사후 설계변경여부 검토 요망	마로면	
18	○ 적암천설매보	송현리	보 1식	-미착공	-조기착공으로 영농에 지장 이 없도록 조치요망	건설과	
19	○ 세천수해복구 (1, 2공구)	적암리 (도마터)	1공구 1,221m 2공구 469n	-뒤채움돌 규격자재 미사용	-철저한 지도 감독 요망	〃	
20	○ 갈평천 1,2,3공구	갈평 1.2리	1공구 1,107m 2공구 448n	-이흥기씨부친가옥과 저수지 및3만평농경지와연결할 수 있는 소교량 가설요망 -감나무보상 3그루	-현지조사후 타당성 검토 하여 조치요망	〃	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비 고
21	○ 구래보	○ 탄부면 구암리	돌망태 123m	-규격돌 미사용 및 보이음 부분 바닥이 내려앉아 누 수가 되고 있음	-보강및재시공 여부검토후 조치	건설과	
22	○ 덕동 농로	덕동리	옹벽=40m 가비온 47m	-가비온규격돌 미사용	-규격자재사 용토록 지도 감독철저요망	〃	
23	○ 장암군도	장암리	석축=352m	-99년도지방도포장 공사비 에 반영되어 이중계상됨	-누락된 사업 장에 사용토 록 검토요망	〃	
24	○ 둔덕1리(분무 골)세천수해복구	○ 삼승면 둔덕리	석축=204m ²	-세워쌓기 1/2정도 -뒤채움콘크리트시공불량 -배수구막힘	-현지확인후 시정조치요망	삼승면	
25	○ 오덕천수해복구 공사	상가리	호안블럭=100m 	-동절기 기초공사 시공 -설계누락으로 부직포미설치	-현지확인후 시정조치요망	건설과	
26	○ 내망1리 소규모 시설수해복구 공사	내망1리 (판동초교 앞)	석축=326m ²	-시멘트배합 뒤채움콘크리 트시공불량 -배수공 막힘	-현지확인후 시정조치요망	삼승면	
27	○ 노성리 외박 골 세천수해 복구	○ 수한면 노성리	석축=351m	-기초콘크리트시공불량 (상부 20-30cm시공)	-현지확인후 시정조치요망	건설과	
28	○ 교암천 수해 복구공사	교암리	석축=721m	-교암리 강호일씨 측사옆 소교량 사이 하폭이 좁음 (소류지 하단부)	-현지확인후 시정조치요망	〃	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비 고
29	○가산천석축 공사	○회남면 은운리	L=332m	-기초근지공 시공불량 (L=17m) (평면시공) -자재(깎돌,뒤채움돌)규격미달	-현지조사후 재시공여부검토 -규격자재로 시공할수있도 록 철거한 지 도감독요망	건설과	
30	○부수1리 세천	○회북면 부수1리 (향교골)	L=1,196m	-뒤길이 부족(T=25cm) -뒤채움잡석미시공(L=90m)	-현지확인후 시정여부검토	〃	
31	○갯골천 공사	용촌2리	L=481m	-뒤채움돌없이 현장 흙으로 성토	-현지확인후 시정여부검토	〃	
32	○미나미골세천	용촌2리	L=1,196m	-1차 시정조치 하였음에도 뒤채움돌 규격미달 자재사 용(자갈,시멘트혼합 불량)	-현지확인후 시정조치요망	〃	
33	○팔매실 세천 ○망 골 세천 ○수리티 세천 ○만구티 세천 ○큰갯골 세천	송평리 중앙2리 건천 용촌2 용촌2	L=600m L=391m L=720m L=113m L=397m	비 착 공	즉시시공토록 조치요망	〃	
34	○밤성골천공사	○내북면 하궁리	L=1,431m	-자재불량(깎돌) 및 뒤채움 돌을 하상골재로 사용하고 있음	-현지확인후 시정여부검토	〃	
35	○북상골천공사	두평리	L=364m	-마을리장및지역주민이 부 실시공부분 누차시정요구 하였으나 시정하지 않고 완료함	-준공검사 철거요망	〃	
36	○내수천 공사	신궁리	L=131m	-규격자재 미사용 및 조잡 시공으로 재시공지시(면장)	-철거한 지도 감독요망	내북면	

