

제12차재해대책특별위원회활동결과보고서

(기간 : 99. 6. 21~ 7. 5일까지)

보은군재해대책특별위원회

위원장 : 우 채 명

간 사 : 이 익 규



제12차재해대책특별위원회 활동결과보고

■ 활동개요

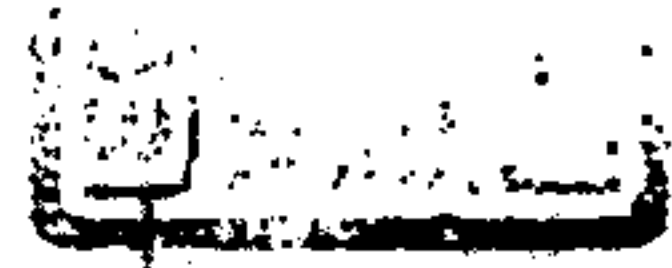
- 제12차 재해대책특별위원회 활동은 지난 제83회임시회에서 의결을 받아 '99년 6월 21일부터 7월 5일까지 15일간의 일정으로 수해복구와 관련한 민원현장을 중심으로 특위활동을 전개하였으며
- 그 동안 빈번한 강우와 바쁜 농번기를 감안하여 잠시 특위가 중단된 시기에 발생된 수해민원을 특위차원에서 문제점을 찾아 해결방안을 모색하고 각종 공사가 장마 전에 마무리 될 수 있도록 촉구하기 위함.

■ 종합평가

- 지금까지 제12회에 걸친 재해대책특별위원회의 꾸준한 활동과 지도공무원 그리고 지역주민들의 관심과 노력으로 복구현장에서의 성과가 가시적으로 나타나고 있으나
- 비교적 대규모 사업현장은 아직도 60~70%의 공사진도를 보이고 있어 장마기에 접어든 시기를 감안 할 때 별도의 안전대책이 절실히 요구되고 있음.
- 특히 당초 수해피해 조사는 되었으나 다음과 같은 사유로 착공하지 못한 사업장에 대하여는 별도의 대책을 강구하여야 되리라 생각됩니다.

- 첫째 : 사업비 부족으로 응급복구를 못한 구간
- 둘째 : 응급 복구시 흠으로 긴급 응급 복구한 구간
- 셋째 : 설계용역 회사에서 지역주민의 의견을 수렴하여
수해상습 위치를 선정하여 시공하여야 함에도
일방적으로 공사조건이 유리한 지역을 선정하여
추진함으로써 장마시 제2의 수해피해가 예상
되는 취약 지역등의 향후 대책에 대한 집행부의
조치가 요구됩니다.

- 아울러 설계용역회사측의 현지여건을 감안하지 않은
일방적인 설계와 사업장 위치 변경 등에 대하여는 분명한
이유와 해명이 있어야 되겠습니다.
- 더욱이 본격적인 장마철을 앞두고 각종 추가공사현장의
착공 지역과 긴 공기로 인하여 피해현장 주민들의
항의성 민원제기에 대한 집행부의 성의 있는 답변과
조치가 요구됩니다.



■ 공통지적사항

- 첫째 : 대부분 수해복구 현장의 뒷마무리가 깨끗이 정리
되지 않아 시공업자와 피해 주민간 마찰발생
(사용토지뒷정리미흡, 사용자재방치, 하상정리미흡등)
- 둘째 : 각종 공사현장의 시정요구 내용에 대한 미 조치는
물론, 조치미흡 부분이 상당수 발견되었음.
- 셋째 : 소하천 및 세천 공사의 유속이 빠른 지역 설계시

에는 낙차공을 설치하여 장마시 사토유실로 인한 기초 세굴을 방지하여야 함에도 대부분의 하상에 낙차공이 없어 금번 내린 100mm의 비에도 사토가 유실되어 기초 세굴된 부분을 상당수 발견하였음.

넷째 : 세천공사 현장의 경우 개인이 설치한 구조물 (보.암거등)설치가 설계에 반영되지 않아 농업 용수 공급과, 영농기계가 통행할 수 없어 영농에 큰 불편을 겪고 있으므로 별도의 조치가 요망됨

■ 행정사항

- 금번 재해대책특별위원회 활동결과 보고서는 제84회 임시회의에서 의결 후 집행부에 이송
- 공통지적사항 및 개별지적사항에 대한 조치 결과를 99. 7. 28일까지 의회사무과로 제출토록 요구

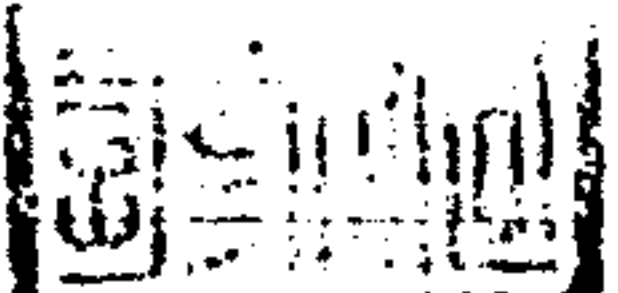
붙임 제12차재해대책특별위원회활동결과보고서 1부. 끝.

제 12차재해대책특별위원회활동결과지적사항

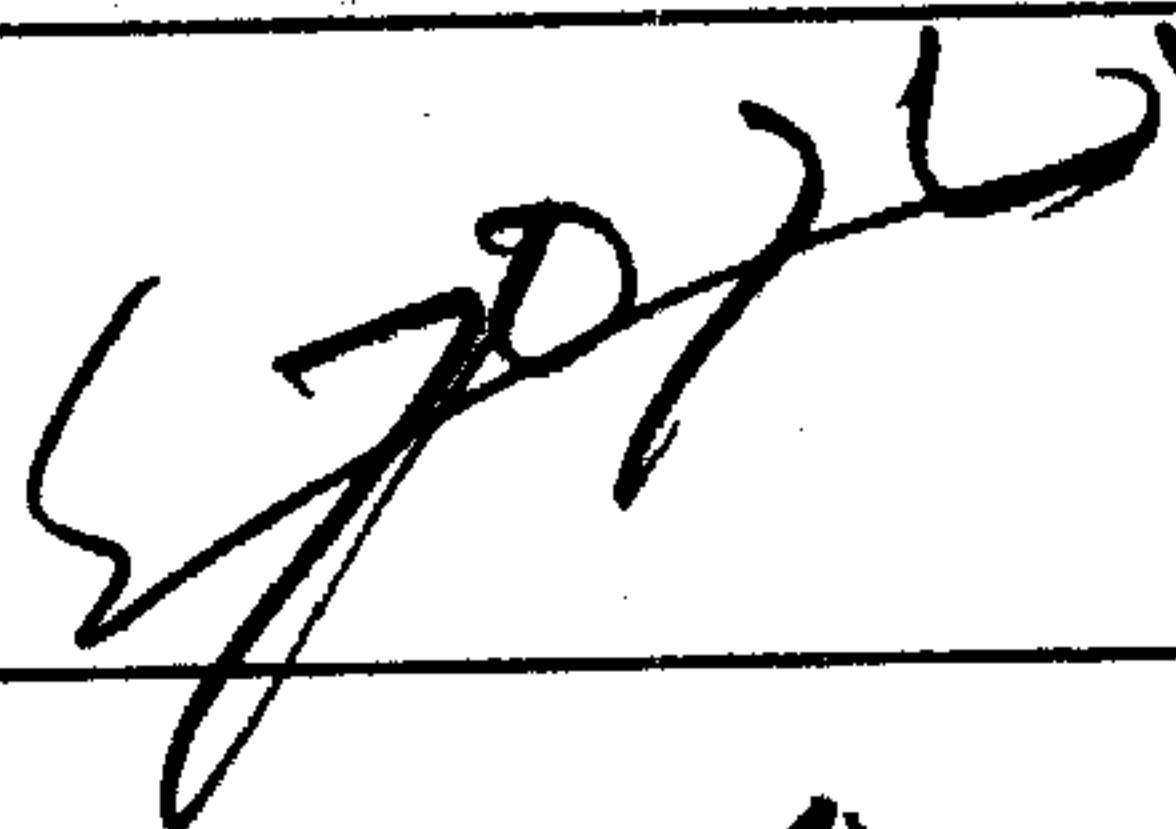
연번	사업장위치	사업명	사업량	사업비	지 적 사 항	검 토 의 건	관련부서
계		17건		천 원			
1	보은.신함1리	마을안길 수해복구	석축324m	49,990	-완료된 사업장에 중장비 운행 으로 석축 상단부에 균열발생	-현지확인후 제시공 이부: 검토	보 은 읍
2	내속.구병리	구병세천 수해복구공사	석축160m	43,890	-복구현장 세천이 유속이 빨라 토사유출로 인한 기초 세굴이 우리됨으로 낙차공 설치 검토.	-낙차공 위치 확인후 설치이부 검토	내속리민
3	삼승.둔덕1리	둔덕1리 윗골 수해복구	석축(찰) 204m'	31,706	-현시공위치 상류(L=100m, H=1.2m)에 수해피해가 우려 되므로 추가시공 요망	-수해피해이부검토후 조치요망	삼 승 민

연번	사업장위치	사업명	사업량	사업비	지적사항	검토의견	관련부서
4	수한.교암리	소류지 수해복구	제당72m	85,623	-소류지상류305번지 경계 미복원 -몽리구역내 배수로 설치요망	-현지확인후 배수로 설치 검토요망	건설과
5	수한.묘서2리	거현천 7공구 수해복구	박스 18m	5,096	-접속도로(선형)시공 검토요망	-현지확인후 선형 시공여부 검토요망	"
6	수한.소계리	거현천 5공구 수해복구	돌망태 1,642m	517,550	-확보자재(망태돌)1/5 이상 기준 미달 및 시공불량 -조잡시공부분 20cm 재시공 -규격불량 틈 15~22cm로 정리후 시공	-시정조치요망	"
7	외속.장내리	마티천 1공구 수해복구	돌망태 1,226m	149,520	-경사면 구배를 잡지않고 50m 시공(재시공요망)	-현지확인후 재시공 여부 검토요망	"
8	외속.구인리	마티천 4공구 수해복구	식축 1488m	184,626	-제방높이보다 돌망태 길이가 짧음(5m~4m) -사업비 부족으로 연결된(양안 약 100m) 미착수 구간 추가 시공 요망 (장제 축사 뒤 오창, 구인 사이)	-현지확인후 조치요망	"

연번	사업장위치	사업명	사업량	사업비	지적사항	검토의견	관련부서
9	외속.장제리	소하천시설 수해복구	L=740m	150,372	-가비온부직포 규격미달(두께) -장제교(송어촌입구)교각밑 기초부분 돌출로 장마시 붕괴 우려	-부직포 교체시공 -현지확인 후 조치요망	건설과
10	마로.세중리	세중북바위천 수해복구	석축310m	36,000	-뒤메우기부실 50m	-부실부분 재시공이부 검토요망	마로면
11	마로.변둔리	소교량보수	1개로	55,000	-기존교량은 1981년에 세마을 사업으로 시공하였으나 현재 교각밑부분이 약 1.5m 붕괴 있어 교량을 보수하여도 견고 하지 못할 것으로 판단되어 -교량보수비 5,500만원을 소규모 수해복구비로 전환하고 -건설한 시공을 위하여 신규 교량 사업비 책정요망.	-기술적인 타당성 검토후 조치요망	건설과
12	탄부.구암리	구래모	돌망태 123m		-돌망태시공은 양호하나 현장 주변에 하천을 오염시킬수 있 는 구리스통, 폐유통을 방치 하였음.	-관계부서에 통보하여 우기전에 즉시 처리 요망	„

연번	사업장위치	사업명	사업량	사업비	지적사항	검토의견	관련부서
13	탄부.상장리	임도수해복구 (상장~벽지구간)	3,000m	191,000	-상장→벽지구간 고개에 유관(U) 3m정도 인장요망 -기존옹벽과 급된 시공한 옹벽사이 공동화 현상 -석축공사 밑바닥 낙차공 설치요망	-현지확인으로 사정 이후 검토후 조치 요망	문화관광 산림과
14	회북.애곡1공구	애곡천 1공구	석축,돌망태 980m	189,461	-소교량 위치선정 재검토 요망	-지역주민 의견청취후 석정위치 선정요망	건설과
15	회북.애곡2공구	애곡 2공구	돌망태 700m	153,642	-공기지인으로 수해피해 우리	-수해 상습지역으로써 우기전 완공토록 시공 촉구	"
16	회북.용곡2리	장골 세천	돌망태 339m	61,365	 -수해차입상 위치선정 부적정 하이 민원이 되고 있으므로 현재의 사업상을 하류로 100m 이동요망	-현지확인후 검토요망	"
17	내북.범주리	흑천 수해복구	석축 80m	122,847	-공기지인으로 수해피해 우리	-수해우심지역으로써 우기전 완공토록 시공 촉구요망	"

의안찬성의원서명

성명	서명	(인)
송의욱		
김기영		
이재현	