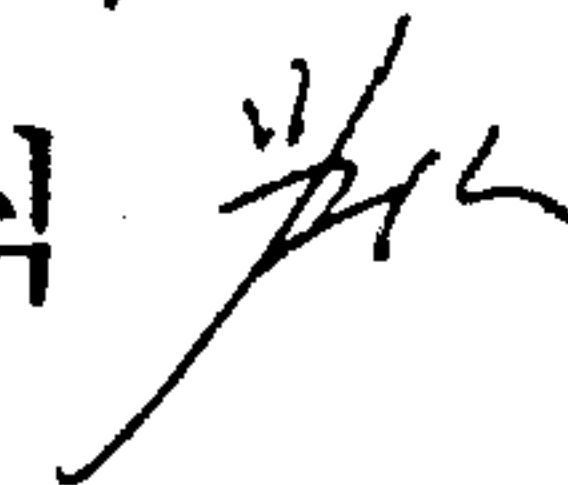


98수해복구 및 건설공사조사특별위원회활동결과보고서

(98. 4. 18 ~ 4. 22 5일간)

98건설공사및보조사업추진조사특별위원회

위원장	유	성	태	
간사	이	홍	식	

98수해복구 및 건설공사조사특위활동결과보고서

1. 활동개요

- 98행정사무조사 특별위원회 활동계획은 제72회 보은군의회 임시회 제1차 본회의에 상정되어 의결을 받은후 98. 4. 18 ~ 4. 22일까지 5일간 4개조사반을 편성하여 98년도에 추진중인 수해복구사업 및 각종 건설공사(97사고, 명시 이월 포함) 사업20~30% 범위내에서 무작위로 적출하여 추진실태 및 문제점 등을 파악하고
- 특히 민원 소지가 있는 사업을 현장확인하여 사업의 필요성, 효과성을 점검하고 사업물량을 실측하여 설계에 의한 건설한 시공이 되고 있는지와 현장 확인으로 행정의 능률성과 투명성을 제고시키고 예산의 투자효과를 최대한 높 이는데 중점을 두었습니다.

2. 총평

- 지방자치법 제36조 및 보은군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제3조의 규정에 의거 실시한 98행정사무조사는 의회가 집행기관을 견제하고 통제하는 기능보다는 합리적이고 효율적인 행정이 추진될수 있도록 발견된 문제점은 대안을 제시하고 지역주민들의 여망을 수렴하여 이해갈등을 조정하는 한편 능률적이고 적극적인 군정이 추진 될 수 있도록 하는데 그 목적이 있었으며
- 특히 금번 행정사무조사는 제출된 자료에서도 나타났듯이 5,000만원 이상 건설공사 74건중 72.9%인 54건이 미착

공중이고 24.3%인 18건이 추진중이며 완공된 공사는 2.3%인 2건에 불과하며

- 수해복구 사업은 총125건중 77.6%인 97건이 미착공되거나 추진중에 있으며 28건이 완공되어 여름 장마전까지는 순조롭게 완료될것으로 예상은 되나
- 소하천 공사의 경우 한정된 재원과 복구기준의 강화로 수해피해지구 대부분이 부분적인 복구공사만 되었으며 기존 자연발생적으로 생긴제방(흙)의 응급복구는 장마시 수해피해 우심지역으로 나타나고 있어 제2의 수해피해가 우려됩니다.
- 더욱이, 수해복구사업장 현지측량시 해당마을리장 또는 지역이해관계인 또는 관련공무원의 입회하에 현장설명과 안내로 현장여건에 맞는 설계가 되어야 함에도 용역회사의 일방적인 측량과 설계로 시공하므로써 이해관계 주민과의 민원이 발생되어 물의가 되기도 하였으며
- 아울러 석축공사장의 경우 뒤채움돌을 사용치않고 흙으로 채워 시공하다 지적되는 경우도 있었습니다.
- 일부 대형공사장 현장감독관 사무실에는 기본적으로 비치하여야 할 감독일지가 아예 없거나 미정리된 경우도 있어 공사감독공무원의 특별한 주의가 요구되고 있습니다.
- 특히 행정사무조사후 각종 문제점에 대한 집행부의 대책을 듣고자 개최한 군정질의 응답시 성의껏 답변해준 관계공무원에게 감사드리면서 답변내용에 대한 실질적이고도 구체적인 처리계획이 있어야 할것으로 사료됩니다.

3. 종합의견

- 본행정사무조사는 오류행정의 사전예방과 각종 공사의 완벽한 시공촉구로 사업목적 달성과 예산투자 효과를 극대화 시키는데 목적이 있으며

- 공사와 관련한 민원이 제기된 사업은 현지여건과 주민의 의견을 충분히 고려하여 시정개선 되어야 할것입니다. 비록 지적되지 않은 사안이라고 하더라도 군정의 올바른 추진과 효과성 제고를 위하여 다시한번 자체점검 보완하는 계기로 삼아야 할것입니다.
- 특별히 어려운 경제속에서 추진하는 각종 건설공사중 상반기 준공을 목표로 추진하고 있는 사업은 가급적 농번기 전에 마무리하여 귀중한 시설물이 장마로 손실되는 일이 없도록 지도 감독에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.
- 금번 행정사무조사를 계기로하여 집행부와 의회가 진정으로 군민의 봉사자와 대변자로서 책임과 의무를 다하는 군민의 공복임을 다시한번 깨닫는 기회가 되기를 기대합니다.

4. 행정사항

- 98행정사무조사 특별위원회활동 결과보고서는 제73회 임시회에서 의결후 집행기관에 이송
- 집행기관에서는 지적사항에 대하여 성의있게 적절한 조치와 함께 그결과를 98. 5. 30 까지 의회로 통보하여 주시고
- 본회의 군정질의 응답시 답변사항과 행정사무조사결과 건의사항에 대한 집행부의 자체처리와 사업비 확보 및 시공검토에 대하여도 세부적인 계획 수립이 필요할것으로 사료됩니다.

- 붙임 1. 98행정사무조사 결과집계표 1부
 2. 98행정사무조사 지적사항 1건
 3. 98행정사무조사결과 건의사항 1부

'98 행정사무조사 집계표

구분 실과소별	사업별			조사건수	확인결과		비 고
	일반건설	수해복구	계		적정건수	지적건수	
계	74	125	199	77	50	23	※ 조사건수: 38.6% 지적건수: 28.5%
문화공보실	5	1	6	3	3		
환경보호과	11	1	12	4	4		
농 정 과	16	12	28	9	5	4	
경 제 과	1	1	2	1		1	
산 림 과	3		3	1	1		
건 설 과	20	56	76	30	17	11	
지역개발과	18	27	45	12	7	5	
환경사업소		1	1				
보 은 읍		3	3	2	2		
내속리면		1	1	1	1		
마 로 면		1	1	1		1	
삼 승 면		1	1	1	1		
수 한 면		4	4	2	1	1	
회 남 면		3	3	1	1		
회 북 면		1	1	1	1		
내 북 면		4	4	4	2		
산 외 면		8	8	4	4		

‘98행정사무조사지적사항

□수해복구사업

일련 번호	사업장 위 치	사업명	사업량	사업비 (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
1	내속 북암	북암새들보수해복구 (농정과)	취입보 L=68m 돌망태 5m	107,633	경일토건	최장근	- 진도미흡,영농기전 완공이 어려울것으로 전망 - 날개벽 및 기존돌망태부분 이음연결 미흡	영농에 불편이 없도록 조기 마무리 촉구
2	외속 오창	마티천 수해복구 (건설과)	석축 A=231m ² 돌망태 A=270m ²	34,200	삼무건설	홍성국	높이40cm,폭80cm,길이77m로 설계되었으나 실제시공은 높이 22~25cm, 폭60cm길이 77m로 시공	설계대로 시공토록 요망
3	외속 황곡	마티천 수해보구 (건설과)	호안블럭 A=3,102m ²	68,234	동아건설	고인순	호안블럭에 배수주름관이 20cm~120cm정도로 돌출 (18개)	돌출부분에 각종 폐기물등이 걸리지 않도록 절단요망

'98행정사무조사지적사항

□수해복구사업

일련 번호	사업장 위치	사업명	사업량	사업비 (천원)	시공사		지적사항	시정개선사항
					주소	성명		
4	마로 갈평	갈평천수해복구 (마로면)	돌망태 H=5m L=180m 석축 H=2m L=119m	38,955	동아건설	김문식	• 2공구 석축공사부분 간이 보미설치	• 세멘트 간이보를 3개소 설치요망
5	마로 기대	세천수해복구 (지역개발과)	세월교가설 L=55m	46,302	경일토건	최장근	• 잠수교양쪽날개벽이 제방 까지 연결되도록 설계되지 않았음	• 현장여건에 맞게 검토요망
6	회북 건천	농어촌도로수해복구 (건설과)	BOX=3.5×2.5 석축 L=16m	35,056	공영건설	최영노	• 교량(BOX)밑 느티나무 부분 굴곡이 심하여 장마시 패어나갈우려있음 • 교량 상하 퇴적물 • 불필요한교각설치 (1개만필요)	• 장마시패어나가지 않도록 보강처리 하거나 느티나무를 제거하여 유속이 완전히 흐르도록 조치 • 퇴적물 조속제거

‘98행정사무조사지적사항

□수해복구사업

일련 번호	사업장 위 치	사업명	사업량	사업비 (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
7	회북면 애곡1	세천수해복구공사 (지역개발과)	L=416m	36,720	대림기공	김주병	• 유속이 급한부분 낙차공 미설치	• 중간지점 낙차공 설치요함
8	회북면 애곡1	애곡천수해복구 (건설과)	석축 A=1,387m	124,578	수성산업	최경이	• 영농기전 완공이 어려울 으로 전망	• 조속마무리 촉구
9	회북면 송평	부락앞보수해복구 공사 (농정과)	취입보L=20m 용수개거=60m	45,125	보은건설	권용	• 기존보를 위주로 설치 하여야하나 다른위치에 설치 민원야기	• 기존보있던위치에 따로히설치요함
10	회북 오동,신문	세천수해복구공사 (지역개발과)	L=1,080m	119,078	진원건설	최영노	• 신문세천 낙차공 미설치	• 낙차공 설치요함

‘98행정사무조사지적사항

□수해복구사업

일련 번호	사 업 장 위 치	사 업 명	사 업 량	사 업 비 (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
11	회남면 남대문	거구리소하천석축공사 (지역개발과)	L=160m	40,120	태광건설	민병윤	• 유속이급한부분 낙차공미설치 • 버섯재배사(논과경계)에서 나오는배수구미설치	• 낙차공설치요함 • 주름관배수구설치요함
12	수한면 병원	병원세천석축공사 (수한면)	L=216m	35,650	태성건설	정화영	• 뒷채움돌규정되로넣지않고 시공(공사도중 현장조치, 공사감독공무원에게 현장 감독토록 조치와 사진촬영 보고토록함)	• 공사감독에 철저를 기하기바람(이후 재조사하여 부실 공사로 적발시 재시공토록 조치 하고자 함)
13	수한면 읍산1	읍산천수해복구 (건설과)	석축A=1,806m'	165,011	대중건설	김선태	• 선단부분에 성토가 되지 않아 경작자가 세굴,또는 훼손할 우려있음(동네앞 교량위쪽)	• 농경지경작자가 세굴하지않도록 주의촉구 및 성토요함
14	수한면 병원	수한병원수해복구 (건설과)	돌망태 L=475m	69,231	경일토건	최장근	• 진도 미흡(터파기한상태임)	• 조속마무리촉구요함

‘98행정사무조사지적사항

□수해복구사업

일련 번호	사 업 장 위 치	사 업 명	사 업 량	사 업 비. (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
15	내북면 하궁리	소하천공사(석축) (건설과)	L=638m'	44,550	동양토건	박헌열	• 한정된 재원으로 유실된 기존제방(석축)을선별복구 복구함으로써 동일수계에 공사구간이 산재해있을 뿐만아니라 • 피해가 경미하여복구하지 않은제방이 여름장마시 유실될 우려가 심하므로 준공검사전에 제점검하여 완전정비조치 요함	• 준공사전 재점검 하여 정비요함
16	내북면 두평리	소하천공사(석축) (건설과)	L=188m'	56,429	보은개발	김정숙	• 마을앞주유소옆제방확장으로 전화국전주이전조치및 • 국도(암거)옆제방돌망태 유실로농로들이협소하여 농번기영농기계통행시안전 사고가 우려되므로 조치 요망 (L=5m H=2 m)	• 전주이전조치 • 농로확보 및 안전 조치요함

'98행정사무조사지적사항

□수해복구사

일련 번호	사업장 위치	사업명	사업량	사업비 (천원)	시공자		지적사항	시정개선사항
					주소	성명		
17	산외 탁주,문암	세천수해복구(석축) (지역개발과)	L=335m	42,550	주현건설	정종옥	세천위치가 여름장마시 빠른유속으로 하상이 유실 될우려가 있음으로 중간 중간에 낙차공을 설치할 수 있는지의 여부를 검토 요망	낙차공 설치 검토

‘98행정사무조사지적사항

□건설공사

일련 번호	사 업 장 위 치	사 업 명	사 업 량	사 업 비 (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
18	내속리면 하판,북암,백현	하판지구경지정리사업 (농정과)	82ha	1,699,379	서한건설	박만하	• 객토흙 불량(돌섞임) • 복토량 부족 • 수로작업 미료	• 영농에 불편이 없도록 조치강구
19	내속리면 삼가	삼가 - 구평 군도개설 (건설과)	0.4km	378,000	중일건설	박동환	• 로면다짐소홀 • 공사기일길어 주민통행지장 (*금년도 전연시공치않고 있음)	• 공기의 적절한 지정으로 조기발주 마무리되도록조치 • 로면다짐철저요함
20	마로면 원정	원정교가설공사 (건설과)	교량하부 PC제작	1,100,000	유진건설	이선호	• 공사감독일지등미비치	• 철저한공사감독으로 부실시공방지
21	탄부면 장암	장암1지구대구획 경지정리사업 (농정과)	74ha	1,363,640	덕우건설	신우균	• 경지정리지구내 도로개설 예정부지 2,000여평을 농민에게 환지	• 도로개설 예정 부지는 농민에게 환지하지 말고 충청북도에 환지할수있도록 개선

'98행정사무조사지적사항

□건설공사

일련 번호	사 업 장 위 치	사 업 명	사 업 량	사 업 비 (천원)	시 공 자		지 적 사 항	시정개선사항
					주 소	성 명		
22	마로면 적암	주막등 소하천정비 (건설과)	돌망태, 옹벽 쌓기 L=510m	428,665	일형건설	박승규	• 상자형 돌망태 옹벽쌓기를 시공할 경우부직포를 사용 흙을 채워야 하나 200m는 불량차광막을 사용 하였 으며 1층은 부직포를 사용치 아니 하였음	• 부직포를 사용 재시공하여야 할것임
23	보은읍 삼산2리 장신1리	불로천 주차장설치 (복개공사)	L=43.5m L=29.2m H=3.0-4.1m	900,000	화신건설(주)	강성식	• 소재지 주차난해 소사업 으로 추진중인 불로천 복 개공사의 뜻하지 않은 시공 중단으로 인근 지역주민에 여론이 되고 있음	• 불로천복개공사 시공중단 사유를 지역주민에게 홍 보하여 민원해소 요망

'98행정사무조사결과 건의사항

■ 현황

지난해 수해피해를 읍면에서 일제히 조사하여 군에 보고하였으나, 한정된 재원과 복구기준의 강화로 피해지역의 부분적인 원상 복구만 되었을 뿐 미복구된 지역이 많아 여름장마전 수해 우심지역을 시급히 복구 할 수 있는 사업비 지원이 절실히 요구됨.

- 수해피해 미복구 내역 -

구분 읍,면,리		피 해 내 용	사 업 량	비 고
계		건 수		
보은읍	신합2리 학림1구 노티리	- 세천유실	L= 30m	프리마돈사옆 (구희대댁-국도진입로까지) 이선희,윤성용과수원옆(대추반밭) 탄통내천 " 마을뒤 "
		- 절곡 소하천유실	L=120m	
		- 소하천 유실	L=140m	
		- 소하천 유실	L=150m	
		- 소교량침하	L= 5m	
		- 소교량침하	L= 5m	
		- 세천유실	L= 40m	
회북면	오동리 애곡1리	- 소하천유실(오동천)	L=420m	
		- 소하천유실(애곡천)	L=1,500m	
		- 세천유실	L=150m	
	건천리	- 세천유실(건천천)	L=100m	
	용곡2리	- 세천유실	L= 50m	
		- 암거유실 2개소	L= 10m	
		- 교량유실 1개소	L= 6m	(세목천)
회남면	신추리 남대문리	- 세천유실	L=150m	(심은지)
		- 세천유실	L= 20m	(농골리 소하천)
내북면	상궁리 신궁리 아곡리 법주리	- 준용하천유실	L=150m	반석음료 맞은 편 신동 골천 아곡초등학교 앞하류
		- 소하천 유실	L=150m	
		- 소하천 유실	L= 40m	
		- 준용하천 유실	L=100m	
산외면	길탕리 봉계1리	- 소하천 유실	L= 70m	
		- 소하천 유실	L=100m	