

의안번호	제 93 호
의결년월일	1999. 5. 19.
의결사항	의안제정

발의자	우체명의원외인
제출 년월일	1999. 5. 19.

제10차 재해대책특별위원회활동결과보고서채택의 건

수신 : 의 장

제 목 : 제10차 재해대책특별위원회 활동결보고서 채택의 건

위 건을 지방자치법 제58조 규정에 의하여 붙임과 같이

발의 합니다.

붙임 : 안건 1부. 끝.



발 의 자 : 우 췌 명 의원 외 3인 

(찬 성 의 원 서 명 : 붙임 참조)

제10차재해대책특별위원회활동결과보고서

(기간 : 1999. 4. 12 ~ 4. 30까지)



보은군의회재해대책특별위원회

위원장 : 우 쾌 명

간 사 : 이 익 규



제10차 재해대책특별위원회활동결과보고서

■ 활동개요

- 금번 제10차 재해대책특별위원회활동은 수해복구 공사가 시기적으로 한창 바쁜 농번기와 맞물려 예상되는 군민들의 각종 민원을 조기에 찾아 시급히 해결하고자
- 지난 4월12일부터 4월30일까지 19일간 특위일정을 정하여 수해복구현장을 찾아 시공과정의 문제점을 찾아 대안을 제시하고 시공자와 지도공무원, 그리고 지역주민들의 의견을 수렴하여 적극 반영하고 이들의 노고를 위로 격려하기 위한 활동이었습니다.



■ 총 평

- 그동안 10차에 걸쳐 재해대책특별위원회 현지 활동을 실시한 결과 총 관련사업:922건중 정상추진: 764건(82.9%), 현장시정:46건(5.0%), 지적사항: 112건(12.1%)으로 대부분의 공사가 원만히 추진

되고 있으나 아직도 일부 현장기술 인부들의 그릇된 타성과 관행으로 부실시공현장이 다소 발견되고 있어 지도감독 공무원은 물론 재해특위 위원들을 당혹케 하는등 크고 작은 문제가 제기되고 있어 이들에 대한 보다 철저한 지도감독이 요망되고 있으며

- 금번 특위에서는 수해복구공사의 지도와 병행하여 부진사유를 분석한 결과 철저한 시공을 위한 재해 특위 위원및 담당지도공무원들의 빈번한 현장지도와 시공업자의 견실한 시공 주문에 따른 작업인부들과의 잦은 마찰로 일부 인부들이 현장을 떠나는가 하면 잦은 강우로 인한 자재운반 지연, 기술인력의 부족 등으로 대부분 공사가 지연되고 있어 장마전 공사의 마무리가 심히 우려되고 있는 실정입니다.
- 특히 재해특위 시작일인 지난 4월12일 재해특위 위원 10명과 전문건설업협회 임원과의 간담회 내용중 다음과 같은 협회 요구사항이 제기 되기도 하였습니다.

첫째: 석축공사 설계 품셈 적용시 깬돌 및 깬 잡석으로 적용하고도 견치돌 규격기준인 $25\text{cm} \times 25\text{cm} \times 35\text{cm}$ 로 시공을 요구하고 있어 시공업자들로부터 민원이 제기되고 있으며,

둘째: 특히 깬돌의 경우 자재 품귀현상으로 설계 금액과 시장가격과의 격차 심화로 납품에 큰 어려움을 겪고 있어 이에 따른 단가조정 검토요구도 있었습니다.

셋째: 지역적으로 공사현장 접근이 어려운 산간오지 세천공사의 경우 각종 장비의 진입과 자재 운반차량 이동시 인근 농경지 소유자들의 사용승락 거부로 어려움을 겪고 있다는 건의도 있었습니다. 집행부에서는 본건의 내용을 신중히 검토한 후 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.

■ 공통지적사항

첫째: 수해복구공사 현장의 지적사항에 대한 시정조치가 소규모 공사는 대부분 잘되고 있으나 일반건설업 발주사업이 잘 이루어지지 않고 있어 지도감독 공무원의 각별한 주의와 철저한 지도가 요망되며

둘째: 소하천, 세천공사의 경우 현장 주변에서 뒤채움돌 채집이 가능한 시공구간에서도 조약돌 구입 시공으로 설계에 잘못 반영된 부분도 발견되었습니다.

셋째: 특히 산골하천바닥은 대부분이 경사지로서 장마시 토사유실로 인한 피해가 심한대도 불구하고 설계에 낙차공 반영이 안되었습니다.



넷째: 또한 하천공사의 경우 기초터파기 후 콘크리트 시공을 하여야 하나 대부분이 하상바닥을 정리후 터파기 없이 박스설치후 기초시공하여 장마시 하상유실에 따른 수해피해가 우려되고 있으며

다섯째: 준용하천과 소하천의 경우 상습수해방지를 위하여 하천확장시 편입되는 사토처리비를 설계에 반영하여 수해시 토사유실로 인한 피해를 미연에 방지하여야 함에도 설계에 전혀 반영하지 않았습니다.

여섯째: 특히 시공과정에서 일부업자의 경우 동절기 공사중지 상태에서 기초시멘트 공사를 실시하여 큰 경비 부담없이 장비이동을 쉽게 하였는가 하면 해빙기 공사중지 해제후 시멘트 공사를 실시한 업자는 장비투입이 어려워 소운반 작업에 따른 시간과 경비의 지출등 상대적 손실로 인한 동일 업자들간에 여론이 되고 있어 준공검사시 철저한 현장확인이 요구되며



일곱째: 공사현장 준공후 잔토 처리는 물론 각종 자재 적치현장인 농경지 농로등의 원상복구 지연으로 영농에 큰 불편을 주고 있어 이에대한 조치가 시급히 요망됩니다.


여덟째: 그동안 재해특위마다 지적된 개별사안에 대하여도 준공검사시 감독공무원들의 각별한 관심이 요구됩니다.

■ 개별지적사항

- 콤번 지적된 31건의 지적사항에 대하여는 빠른 시일 내에 집행부에 이송하여 시정조치 할 수 있도록 통보 하겠습니다.

■ 행정사항

- 제 10차 재해대책특별위원회활동결과 보고서는 재해특위 보고후 제83회 임시회에서 의결후 집행부에 이송하겠습니다.
- 집행부에서는 개별지적사항에 대한 조치결과를 1999. 5. 29일까지 의회사무과로 통보하여 주시기 바랍니다.

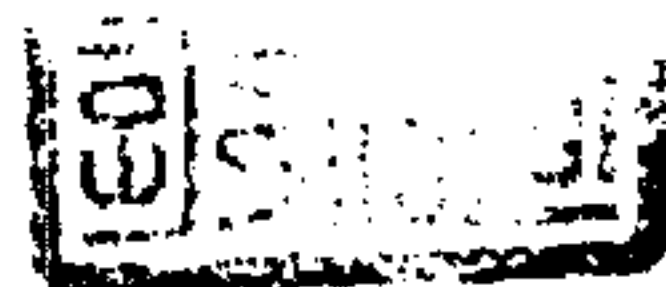

붙임 재해대책특별위원회현지조사결과지적사항 1건 끝.

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
1	대야천(소하천)	보은.대야	L=1220m	- 뒤채움돌 규격초과 - 갯돌 세워쌓기 - 찰쌓기 시멘트 뒤채움불량	현장지도감독 및 준공검사시 확인요망	건 설 과	
2	월송2구 쇠푼이천	보은.월송2	L=680m	- 뒤채움돌 불량과 세워쌓기로 부실시공 우려	"	"	
3	중판(통구미골) 소하천	내속.중판	L=379m	- 뒤채움돌 현장채취사용과 끝부분 마무리 불량	준공검사시 정산처리 및 보완시공요망	"	
4	속리산쓰레기매 립장 수해복구	내속.갈목	석축:702m' 진입로:119m'	- 기초콘크리트 기준미달 : 10m (16~18cm)	지적된 시공구간 재시공요망	환경사업소	
5	갈목천 제1공구	" 	L=750m	- 돌망태시공불량 (자재규격미달)	현장지도감독 철저요망	건 설 과	
6	도장골세천	외속.서원	L=90m	- 대체로 양호하나 작업지연으로 영농기전 마무리 곤란	농번기전 마무리되도록 현장지도 요망	"	
7	증개골 세천	"	L=90m	- 하상경사지로 장마시 골재유실 이 우려됨으로 중간중간에 낙 차공 설치 검토요망	현지확인 후 적절한 조치요망	"	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
8	불목천세천석축	외속.불목	L=1400m	- 석축 뒤채움돌규격미달 시공 70m 정도(장비투입 2개소 확인)	지적된 시공구 간 제시공요망	건설과	
9	오천천수해복구	마로.오천1	L=1625m (3개로)	- 대체로 양호하나 영농기전 마무리 곤란 예상됨	영농기전 마무리 되도록 지도요망	"	
10	세천수해복구	마로.적암	L=1221m	"	"	"	
11	소여천수해복구 (1~9공구)	마로.오천1	L=2072m (8개로)	"	"	"	
12	성지리농로	탄부.성지	L=92m	- 마을안길 완공부분 20m정도 붕괴	현지조사하여 제시공 여부 검토요망	"	
13	성지리세천	"	제1, 2공구	- 대체로 양호	영농기전 마무리되도록 지도 요망	"	
14	구래보	탄부.구암	돌망태123m	- 돌망태규격미달 및 조잡시공 - 보이음부분 바닥침하로 누수	현지확인 후 제시공요망	"	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
15	심은지천	회남, 신추리	L=948m	- 미시공구간 자재부족으로 작업지연 (깎돌, 뒤채움돌)	영농기전 마무리되도록 시공촉구	건 설 과	
16	금곡 세천	금곡리	L=288m	- 건설시공하고 있으나 작업지연으로 영농기전 마무리 곤란	"	회남면	
17	스승골 세천	금곡리 (스승골)	L=217m	- 지적사항 없음		"	
18	눌곡천	회북면 눌곡리	L=110m	- 현지여건과 설계 상이함 (병목현상 발생)	현지여건에 맞는 시공검토 요망	회북면	
19	까치골	송평리	 L=526m	- 뒤채움돌 미사용 - 깎돌규격미달 - 새워쌓기 및 조잡시공 (현장 확인함)	시공기준에 맞도록 철지한 지도감독요망	건 설 과	
20	애곡천공사	애곡1구	L=380m	- 기초터파기없이 하상정리후 콘크리 트 시공하여 장마시 유실우려	하상이 경사지로 낙차공 설치가 꼭 필요한지역임 검토요망	"	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
21	무덤골세천공사	회북.에곡1 (무덤골)	L=148m	없 음	..		
22	에곡 2공구	에곡1리	L=700m	- 사입비부족으로 미착공 구간이며 수해상습위치로써 토지소유자의 승낙이 있음에도 예산부족으로 착공을 못하고 있음	수해상습 위치 로써 예산확보 후 조기시공 요망(현장확인 요함)	건설과	
23	미나미골세천	용촌2리	L=655m	없 음		"	
24	소규모수해복구	내북, 빽주	L=258m	- 준공기일(99. 4.13)이 지났음에 도 미착수 상태임	현지확인후 계약취소 및 사후대책 검토 요망	"	
25	준용하천	"	L=731m	- 기초돌을 뛰어쌓기하였으며 고임돌을 많이 사용하여 조잡시공	철저한 지도 감독 요망	"	
26	밤성골수해복구	하궁리	L=1431m	- 제7차 현장특위시 지적하였으나 시정없이 조잡시공(규격자재미사용, 뒤채움돌 미사용, 고임돌 다량사용 등)	철저한 지도 감독 및 준공 검사시 지적사 항 확인요망	"	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
27	용수리 간이상수도	수척골	L=350m	- 상수도배수관 하천에 노출	노출 배수관 시멘트공사 보완요망	환경보호과	
28	성암리 세천	이원 (жат나무골)	L=687m	- 공사지연으로 농번기 영농 민원 발생 우려	농번기 영농에 지장이 없도록 시공지도 촉구 요망	건설과	
29	두평 소하천	두평 (북상골)	L=364m	- 자재(뒤채움돌) 규격미달	규격자재사용 토록 지도감 독 철저요망	"	
30	느리골천	신궁리	 L=154m	- 공사비부족으로 90m 미착수	현지확인후 시공여부 검토요망	"	
31	수척골천	용수리 (수척골)	L=207m	- 공사지연으로 영농 민원 발생우려	농번기전 마무리 되도록 시공지도 요망	"	
32	신궁(내수천)	내북.신궁	L=131m	- 자재불량 및 조잡시공 (하류 70m 미착수 사업비 확보 후 시공검토 요망)	재시공요망	내북면	

재해대책특별위원회현지조사결과지적사항

연번	사 업 명	사업장위치	사 업 량	지 적 사 항	처리의견	처리부서	비고
33	대안리 농로	대안리		- 보조기층 기준미달(설계 10cm)	현지확인 후 시정조치 요망	건 설 과	
34	성암리 세천	성암리	L=687m	- 공사지연으로 영농 민원 발생우려	농번기전 마무리되도록 시공 지도요망	"	

의안찬성의원서명

성명	서명	(인)
김기영	김기영	
김태환	김태환	
김인우	김인우	